

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Expedient 2023IP/175

Pendent 21/6/2023

Centre treball

Descripció

Prevenió
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Lliurar als treballadors la informació sobre els resultats d'aquest informe 2023IP175.			OTGI	0
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques "ototòxiques" (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure Annex VI).			OTGI-VS	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors cada tres anys.	PERIÒDIC		OPRL	0
Realització d'una nova avaluació dels nivells acústics amb periodicitat establerta.	Anual 2024		OPRL	0
Vetllar per reduir l'exposició del treballadors tenint en compte els avanços tècnics, canvis de maquinària o reducció del temps d'exposició.			OTGI	0
Revisar periòdicament i realitzar les operacions de manteniment necessàries de tots els equips d'acord amb les instruccions i pautes del fabricant. En particular, i en relació amb el soroll, s'han de vigilar els següents elements: oElements mòbils: mantenir-los ben lubricats i ajustats per tal que el seu joc no sigui excessiu. oSistemes d'escapament de motors de combustió: substituir els elements silenciadors quan perdin la seva eficàcia. oElements de tancament de la cabina de la Bobcat: han d'ajustar perfectament i no produir vibracions; substituir les gomes de portes i finestres si cal. oElements de tall de moto serres, desbrossadores i podadores: mantenir-los ben esmolats.			OTGI	0
De forma general s'observa com els equips elèctrics generen un nivell de soroll inferior (al voltant d'entre 7 10 dBA menys) que equips similars de gasolina. Es recomana la prioritització d'utilització d'aquests equips en front als de gasolina.			OTGI	0
A la moto serra STIHL MS440, a la moto serra HUSQVARNA 455 RANCHER, a la moto serra JONSERED CS2156 i a la radial Metabo es detecta un augment del nivell de soroll significatiu respecte als valors del 2022, tots ells superior a 6 dBA. Es recomana la realització d'un manteniment específic per aquests equips o bé estudiar la seva substitució.			OTGI	0
Es detecta insuficiència dels protectors acústics utilitzats (Deltaplus) per la moto serra HUSQVARNA 455 RANCHER, la moto serra JONSERED CS 2152, el bufador HUSQVARNA 580BTS i la radial Metabo. Es recomana utilitzar els protectors Optime Peltor III per aquests equips.			OTGI	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Es detecta sobreprotecció als següents equips: Desbrossadora HONDA GX 4 STROKE, Desbrossadora elèctrica HUSQVARNA 535 iRXT, Podadora elèctrica HUSQVARNA 5130 iPTS , Bufador elèctric HUSQVARNA 550 i PTX Elèctrica, Bufador elèctric HUSQVARNA 550 i Retroexcavadora CAT438-Series II amb finestres obertes. Es recomana utilitzar una protecció inferior per evitar sobreprotecció o tenir en compte que amb l'ús dels protectors Deltaplus pot haver-hi aïllament acústic de l'operari durant les tasques.			OTGI	0
Vetllar per l'ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb els equips/maquinaria d'acord a la taula d'interpretació de les mesures.			OTGI	0
Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció auditiva col·locant rètol als equips.			OTGI	0