

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

AVALUACIÓ RISCOS INESPECÍFICA NAU SANT CELONI PARC NATURAL DEL MONTSENY

Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Setembre 2024

FITXA TÈCNICA DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS
INESPECÍFIC NAU SANT CELONI. PARC NATURAL DEL MONTSENY

Identificador de l'avaluació:	MY03
Número d'estudi:	9205- Inespecífic nau de Sant Celoni. Parc Natural del Montseny.
Revisió:	2
Data d'inici de l'estudi:	12/06/2024
Interlocutors:	10140, 08838, 14531.
Delegats/des de prevenció:	10986, 06227, 15532, 11904, 09811

Montse Arráez Carrión
13 de setembre de 2024
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Identificació i avaluació de riscos generals

Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Nº Estudi: 9205
Revisió: 2

Garatge Magatzem Sant Celoni

Número de treballadors

01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Escales fixes accés exterior a la nau.
- Rampa d'accés.
- Escales fixes interior de la nau. Manca senyalització risc de caigudes. Manca cintes antilliscants en tots els esglaons.
- Escala fixa accés planta 0 a planta 1, manca replà i descans. La porta d'accés està al mig de l'esglaó superior, no existeix replà a l'inici de l'escala. No existeix descans en cap tram de l'escala. La pendent de l'escala és inclinada.
- Escales accés pis soterrani. Manca zones de barana en algun dels costats. La barana existent alçada inferior a 90cm. Esglaons sense cintes antilliscants.
- Existència de finestra practicable que dona accés a una zona de coberta. El dia de la visita ens informen que puntualment es pot accedir per neteja de canalons i/o desguàs pluvial. Manca barana perimetral de la coberta. Manca línia de vida.
- Manca il·luminació artificial i insuficient llum natural a algunes escales (accés pis soterrani, escales interior accés planta 0 a planta 1) A l'escala d'accés al pis soterrani no hi ha suficient llum natural, l' interruptor de la llum artificial és a dins de la pròpia escala, sent necessari accedir amb poca il·luminació fins arribar a l'interruptor.

Previsió actual

La porta d'accés planta 0 (soterrani) a planta 1, està actualment tancada i senyalitzada prohibició d' ús.

Previsió addicional

- Instal·lar senyalització risc de caigudes a diferent nivell a les escales fixes.
- Instal·lar cintes antilliscants en els esglaons de les escales fixes.
- Escales fixes accés pis soterrani. Instal·lar baranes a tots els costats a una alçada mínima 90cm.
- Adequar totes les escales a normativa, Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. (Rampes, escales fixes i de servei. Els paviments han de ser materials no lliscants o disposar d'elements antilliscants. Els costats oberts de les escales han de disposar de baranes a una alçada mínima de 90cm. Quan fa més d'1,2m. Si és inferior, però tots dos són tancats mínim un dels dos costats ha de tenir barana, i altres)
- Adequar la coberta per un accés segur sense risc de caiguda en alçada instal·lant baranes perimetrals i/o línia de vida.
- Garantir il·luminació suficient (accés pis soterrani, escales interior accés planta 0 a planta 1) d'acord al Reial Decret 486/1997, sobre llocs de treball. Nivells d'il·luminació recomanats zones d'escala mínim 100 lux.

02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- S'observa desnivell d'uns 5cm en la rampa de vehicles zona accés als vestidors.
- Existència de cables d'ordinador i altres a les zones d'oficina.
- Als vestidors del costat de l' oficina, s'observa acumulació d'aigua a la zona de les dutxes.
- Zona de rentat de vehicles, s'observa aigua acumulada al terra.

Previsió actual

Previsió addicional

- Garantir el compliment del Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
- Garantir la pendent adequada a la zona de les dutxes per evitar acumulació d'aigua i risc de relliscada.
- Garantir la impermeabilització i sellat dels embornals. (zona de rentat de vehicles)
- Utilitzar xancletes de bany per evitar risc de relliscades i extreurem les precaucions.
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja. Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i vies de circulació han de romandre lliures d'obstacles en tot moment. Mantenir un correcte ordre i neteja en tots els llocs de treball.
- Senyalitzar amb franges grogues i negres el terra, per advertir petit desnivell de la rampa vehicles accés zona vestidors i oficines.



Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Nº Estudi: 9205

Revisió: 2

Garatge Magatzem Sant Celoni

03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Material divers emmagatzemat, ferros, pals de fusta, sacs de ciment, rètols, maquinària etc. Existència de prestatgeries i sistemes de suport d'eines i altres.

Previsió actual

Previsió addicional - Manteniment dels sistemes de suport d'eines i prestatgeries.
- En l'ús de prestatgeries, seguir pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat.
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició estable i en piles equilibrades.

04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència d'un banc de treball amb eines manuals.
- Zones d'emmagatzematge.
- Als vestidors s'observen en algunes guixetes material acumulat a sobre de les mateixes.

Previsió actual - Disposen de guants de protecció mecànica EN388 i calçat de seguretat EN20345
- Es disposa de varies guixetes per persona.

Previsió addicional - Zona manteniment, senyalitzar riscos existents de taller: caiguda d'objectes en manipulació, ordre i neteja, ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció i altres.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- No acumular objectes i material a sobre les guixetes o altres llocs no destinats específicament a emmagatzemar de manera segura.

05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència de prestatgeries i sistemes de suport de materials.
- Acumulació de senyalització i altres materials del parc en piles verticals.

Previsió actual

Previsió addicional - No sobrecarregar els prestatges, ni armaris, ni guixetes ni altres.
- Garantir que totes les prestatgeries i guixetes estiguin collades de manera que garanteixin la seva estabilitat.
- Seguir les pautes d'emmagatzematge: conservar els materials que poden ser utilitzats, no acumular productes i materials innecessaris, els materials més voluminosos col·locar-los als prestatges inferiors, entre altres.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Estudiar sistema d'emmagatzematge de senyalització i altres grans materials de manera estable.



Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Garatge Magatzem Sant Celoni

Nº Estudi: 9205

Revisió: 2

06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions - A les diferents zones de la nau es poden acumular objectes i materials al terra.

Previsió actual - El personal disposa de calçat tancat i subjecte al turmell.

Previsió addicional - Vetllar per l'ordre i la neteja en tots els espais.

07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència de pretatgeries, mobiliari, eines i altres.
- Al pis subterrani existència de columnes per tota la planta.
- Algunes zones de la nau els interruptors de la llum artificial estan ubicats allunyats de l'espai ocupat.

Previsió actual

Previsió addicional - Garantir els nivells d'il·luminació adequats i procurar que els interruptors estiguin propers a les zones d'accés als espais a ocupar.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Manca delimitar i senyalitzar les diferents zones d'ús de la nau, les vies de circulació, pas de vianants, etc. Tenir en compte entre altres: La situació, les dimensions i les condicions s'han de realitzar tenint en compte el nombre d'usuaris i les característiques de cada activitat del lloc de treball.
- Quan les vies de circulació circulin mitjans de transport i vianants, l'amplada de la via ha de permetre el pas simultani amb una separació de seguretat.
- Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de portes, zones de circulació de vianants, passadissos i escales.
- Senyalitzar i protegir les columnes de la zona d'aparcament.

08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - La porta d'accés d'oficines a la zona d'aparcament s'observa en mal estat (trencada...)
- Diferents portes a la nau, alguna s'observa amb pany en mal estat, sistema de retenció de la porta no estable i altres.

Previsió actual

Previsió addicional - Reparar o substituir les portes per tal de garantir la seguretat de les mateixes.
- Comunicar a la persona responsable i resoldre, les incidències de manteniment i altres dels diferents elements, espais i altres de les instal·lacions.



Identificador	MY03	Nº Estudi:	9205
Tipus de feina	Inespecífic nau Sant Celoni	Revisió:	2
Edifici	3515E01 Garatge Magatzem Sant Celoni		

09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència de taller, ús eines manuals, com martell, serra manual, esmoladora, radial i altres.

Previsió actual - El personal de manteniment que accedeix a la zona de taller disposa de sabates de seguretat EN ISO 20345:2011 S3. Guants de protecció mecànica norma UNE EN 388. Ulleres de protecció ocular norma UNE EN 166. Protecció respiratòria UNE EN 14683, EN 149.

Previsió addicional

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Existència de taller, on es desenvolupen tasques, tallar, serrar i altres que suposen risc de projecció de fragments o partícules.

Previsió actual El personal que realitza tasques al taller disposa dels següents equips de protecció individual:
Ulleres de protecció ocular UNE EN 166.
Protecció respiratòria EN 149
Guants de protecció mecànica EN388
Calçat de seguretat EN 20345

- La zona de taller disposa de finestres amb obertura a l'exterior.

Previsió addicional

- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Garantir la correcta ventilació dels espais.
- Senyalització a la zona de taller ús d'equips de protecció individual (ulleres, calçat, guants, protecció auditiva)

13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència de material emmagatzemat a les diferents plantes de l'edifici, que pot implicar moviments de materials entre les diferents plantes de l'edifici.
-Manipulació manual de càrregues al magatzem. Càrrega i descàrrega de material als vehicles.

Previsió actual

Previsió addicional

- Estudiar la possibilitat d'instal.lar ascensor, muntacàrregues, en el cas que s' hagi de manipular materials entre plantes.
- Sempre que sigui possible fer ús de mitjans mecànics, com per exemple, carros de transport, transpalet, plataformes i altres. Apropar el vehicle a la càrrega i altres pautes de manipulació manual de càrregues. En cas contrari, realitzar la tasca entre dos o més persones sempre que sigui possible.
- Es recomana instal.lar cartells informatius a la zona de taller i vestidors, sobre realització d'estiraments i escalfaments.



Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Garatge Magatzem Sant Celoni

Nº Estudi: 9205
Revisió: 2

15 CONTACTES TÈRMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Existència d'impressores, petits electrodomèstics i altres.
- Zona de taller, existència d'eines de taller (pulidora, radial i altres)

Previsió actual

- Per les tasques de taller disposen de guants de protecció mecànica EN 388.

Previsió addicional

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.
- Evitar contacte amb superfícies o parts d'equips calentes. En cas que s'hagin de tocar esperar a que es refredin.

16 CONTACTES ELÈCTRICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Zona de càrrega de bateries de màquines, equips i vehicles.
- Existència de petits electrodomèstics i impressores.
- Existència d'eines de taller, esmoladora, radial, i altres.

Previsió actual

- Existència de senyalització de risc elèctric als quadres elèctrics.

Previsió addicional

- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment de totes les màquines, equips i petits electrodomèstics.
- Manteniment preventiu i correctiu de vehicles i equips de treballs segons recomanacions del fabricant.
- Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell en cas necessari desendollar prèviament.
- No manipular els aparells amb les mans humides.
- Manteniment preventiu dels equips de treball, instal·lacions elèctriques, zones de carregadors de bateria, etc. per part d'empreses autoritzades.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona per les revisió del sistema d'instal·lació elèctrica, o altres supòsits de manteniment i reparació que impliqui la contractació de tercers empreses per realitzar tasques a les instal·lacions de la Diputació.
- La revisió de les instal·lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica. D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres).
- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats.
- No manipular els quadres elèctrics.



Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Garatge Magatzem Sant Celoni

Nº Estudi: 9205
Revisió: 2

17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Pintures, benzines, olis, decapants, lleixiu i altres productes químics emmagatzemats.
- Existència d'armari d'inflamables amb marcat CE i resistència al foc de 90RF.

Previsió actual

- Els productes inflamables s'observen correctament emmagatzemats a l'armari.
- L'armari disposa a més a més de sistema de retenció de líquids i cubetes.
- Es realitzen revisions periòdiques de l'armari d'inflamables per empresa autoritzada.

Previsió addicional

Seguir les pautes d'emmagatzematge de productes químics:

- Realitzar inventari dels productes químics emmagatzemats.
- Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes. Es recomana que hagi còpies plastificades a la zona d'ús.
- Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.
- Garantir la correcta ventilació (de la zona d'emmagatzematge de productes químics així com de l'armari) i aïllament de fonts de calor, llum i humitat.
- Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.
- Mantenir els productes tancats.
- Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.
- Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.
- Controlar els recipients per detectar possibles vessaments o trencaments que puguin suposar algun perill i evitar la generació d'aquests.
- Senyalitzar perill de productes inflamables i perillosos (a la zona d'armari i emmagatzematge) . Senyalitzar a la zona de manteniment forestal: Accés restringit només per persones autoritzades i Ús obligatori d'equips de protecció individual.
- Mantenir ordre i neteja.
- Seguir les pautes bàsiques d'emmagatzematge com utilitzar primer els productes més antics i esgotar el contingut d'un recipient abans de començar un altre. Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.
- Realitzar revisions periòdiques, per comprovar que els elements estan en bon estat i funcionament.
- Seguir les pautes en operacions amb productes químics (càrrega, transvasaments, desplaçaments, manteniment de productes, neteja, etc.)
- En tot cas seguir les especificacions i requeriments de la normativa i/o instrucció tècnica complementària que pugui afectar.

20 EXPLOSIONS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Existència de compressor.
- Existència de zona de càrrega de vehicles elèctrics.

Previsió actual

Previsió addicional

- Garantir que les instal·lacions de la càrrega de vehicles elèctrics compleix la normativa.
- Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.
- Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.



Identificador MY03
Tipus de feina Inespecífic nau Sant Celoni
Edifici 3515E01

Nº Estudi: 9205

Revisió: 2

Garatge Magatzem Sant Celoni

21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions

- Risc d'incendi a les diferents zones taller, zona de magatzem, oficines, vestidors i altres, degut a la diversitat de material acumulat, l'existència de màquines i equips elèctrics, la possibilitat de realitzar tasques de taller amb eines i màquines, vehicles, existència de benzines i altres materials inflamables.
- El dia de la visita ens informen que no existeix pla d'emergències.
- Al pis inferior no s'observa cap extintor. Hi ha una BIE sense verificar la última revisió.
- El dia de la visita s'observen alguns extintors en la zona de guarderia i vestidors obstaculitzats per material acumulat i altres elements.
- Senyalització dels extintors existents, no correspon en tots els casos amb l'ubicació de l'equip.
- No s'observa sectorització de les diferents àrees de treball, ni portes de resistència al foc.

Previsió actual

- Es disposa d' armari d'inflamables.
- S'observen diferents tipus d'extintors per la nau.
- S'observa la zona d'aparcament amb recobriment ignífug.

Previsió addicional

- Disposar de pla d'emergències actualitzat a les obres realitzades a la nau.
- Disposar dels equips necessaris de protecció contra incendis; BIE (boca incendi equipada), diferents tipus d'extintors. En tipus i número suficient.
- Senyalització d'emergències, rutes d'evacuació, sortides d'emergència.
- Valorar sectors de foc per planta i ús.
- Informació pla d'emergències al personal.
- Formació pla d'emergències al personal.
- Mantenir els extintors existents correctament senyalitzats, fàcilment visibles i accessibles.
- Realitzar manteniment i revisions dels sistemes de protecció contra incendis per part d'empresa autoritzada.
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.
- En cas d'emergències, trucar al 112.
- Seguir les normes d'actuació en cas d'emergència i evacuació per a les persones usuàries dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona:
 Si descobriu qualsevol situació d'emergència:
 1 Manteniu la calma en tot moment. No correu ni crideu per no provocar pànic.
 2 Aviseu al 112 i a l'Oficina del Parc
 Què succeeix
 On succeeix
 Qui informa
 En cas d'evacuació:
 - Deixeu qualsevol activitat que estigueu fent i sortiu al més aviat possible de l'edifici.
 - En evacuar l'edifici, no crideu ni correu, feu-ho ordenadament i pausadament.
 - Si el fum és molt abundant, camineu ajupits tapant-vos la boca i el nas amb un mocador.
 - No torneu mai enrere a buscar objectes personals.
 - En qualsevol cas, si detecteu qualsevol absència comuniqueu-ho al vostre responsable o als equips d'emergència, o si us trobeu sols, al 112 i l'Oficina del Parc.
 - En cas de confinament, no sortiu de l'edifici. Tanqueu portes i finestres i espereu instruccions.
 - En cas de risc imminent, abandoneu la zona en crisi i dirigiu-vos cap a la sortida més propera. Tan aviat com sigui possible informeu els equips d'emergència, o el 112 i l'Oficina del Parc. Si trobeu les vies d'evacuació bloquejades, allunyeu-vos tot el que pugueu de la zona de risc i busqueu un lloc proper a finestres on confinar-vos. Elimineu tot el material combustible possible i aneu tancant portes mentre reculeu. Contacteu immediatament amb el 112 i l'Oficina del Parc.



Identificador	MY03	Nº Estudi:	9205
Tipus de feina	Inespecífic nau Sant Celoni	Revisió:	2
Edifici	3515E01		Garatge Magatzem Sant Celoni

22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària).
- Control de plagues.
- Existència de congelador de biològics.

Previsió actual

- El congelador està tancat amb pany i senyalitzat el risc biològic.

Previsió addicional

- Continuar amb els manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent.
- Garantir el manteniment i control de plagues.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.
- Vetllar per mantenir el congelador de mostres biològiques tancat i senyalitzat.

23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions

- Els vehicles poden entrar a la zona de taller per realitzar càrrega i descàrrega de màquines i materials.
- Zona d'aparcament no estan delimitades les zones de pas ni les places d'aparcament.

Previsió actual

Previsió addicional

- Extremer les precaucions quan es circuli amb vehicle a l'interior de la nau (entrades i sortides)
- Extremer les precaucions en les operacions de càrrega i descàrrega d'equips i màquines als vehicles.
- Estudiar la possibilitat d' instal.lar miralls per millorar la visibilitat a la zona de circulació de vehicles, especialment a l'entrada.
- Senyalització de la zona d'aparcament i les vies de pas.

26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- L'edifici disposa de tres plantes, la planta altell ens informen que no es fa servir, tot i que el dia de la visita s'observa material al pis superior.
- No s'observa contenidors específics d'higiene femenina.
- No s'observa a tots els banys penjador.
- Existència de farmacioles.
- Concurrencia d'activitats empresarials.
- S'observen signes de filtracions d'aigua al passadís d'accés a la zona de taller.
- El personal manifesta molèsties per males olors a la zona de vestidors.

Previsió actual

Previsió addicional

- Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, a totes les plantes on es realitzi activitat.
- Disposar de contenidors específics d'higiene femenina.
- Diposar de penjadors a tots els banys.
- Realitzar revisions periòdiques dels materials de la farmaciola.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.
- Garantir la correcta impermeabilització de cobertes i altres.
- Garantir la correcta ventilació dels espais, mitjançant ventilació natural i en cas de no ser possible, extracció forçada adequada i suficient.
- Estudiar la font de les males olors i aplicar les mesures necessàries.



Identificador	MY03	Nº Estudi:	9205
Tipus de feina	Inespecífic nau Sant Celoni	Revisió:	2
Edifici	3515E01		Garatge Magatzem Sant Celoni

31 CÀRREGA FÍSICA

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Manipulació manual de càrregues (objectes, materials, i altres)

Previsió actual

Previsió addicional - Fer servir mitjans mecànics sempre que sigui possible (transpaleta, carretó, altres)
- Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.

32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Material, objectes i eines a la nau.
- Existència banc de treball de taller.

Previsió actual

Previsió addicional - Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.

33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions - Existència de finestral, alguns sense sistemes de filtració de llum exterior.
- A la zona d'oficines s'observa un costat obert d'accés a la resta de la nau.

Previsió actual - Instal.lats vinils i cortines en les zones de més incidència solar.
- Sistema de climatització a oficines i vestidors.

Previsió addicional Seguir els criteris del Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:

- La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs sedentaris ha d'estar compresa entre 17 i 27°C. La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25°C.
- La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30-70%.
- Els/les treballadors/es no han d'estar exposats freqüentment a corrents d'aire. Es recomana en treballs sedentaris no superar 0,25 m/s i a la resta de llocs de treball 0.35m/s.
- Garantir la renovació mínima de l'aire dels llocs de treball serà (d'aire net per hora i treballador) Treballs sedentaris en ambients no calorosos 30m3. Resta de treballs: 50m3.
- Instal.lar tendals, cortines o similar a les vidrieres a les zones on no s'ha instal.lat si la radiació solar afecta al personal.
- En quan a il·luminació. Zones amb exigències visuals altes 500lu. Molt altes 1000lux. Àrees de locals ús habitual 100 lux.
- Estudiar la possibilitat de tancar la zona oberta de les oficines.



Identificador	MY03	Nº Estudi:	9205
Tipus de feina	Inespecífic nau Sant Celoni	Revisió:	2
Edifici	3515E01		Garatge Magatzem Sant Celoni

34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

- S'observen cadires ergonòmiques a totes les taules amb ordinador.
- S'aprecien zones diferenciades de treball, entre els diferents col·lectius i les diferents activitats que es puguin dur a terme.

Prevenició actual

Prevenició addicional Mantenir adequada organització i planificació dels espais.

Taula resum

TAULA RESUM IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

Avaluació Inespecífica Nau de Sant Celoni. Parc Natural del Montseny Id9205

ESTUDI		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	13	15	16	17	20	21	22	23	26	31	32	33	34
9205	Inespecífic nau Sant Celoni	L	L	L	L	L	ML	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	L	M	L	L	L	L	L

MI: Molt lleu;

L: Lleu;

M: Moderat;

G: Greu;

MG: Molt greu

CODIS D'UTILITZACIÓ D'ACCIDENTS					
01	Caiguda de persones a diferent nivell	12	Atrapament per bolcada de màquines, vehicles	23	Accidents o cops amb vehicles
02	Caiguda de persones al mateix nivell	13	Sobreesforços, mal gestos	24	Accidents de trànsit
03	Caiguda d'objectes per desplom o enfonsament	14	Exposició a temperatures ambientals extremes	25	Causes naturals (infart, embòlia, etc.)
04	Caiguda d'objectes per manipulació	15	Contactes tèrmics	26	Altres tipus d'accidents
05	Caiguda d'objectes per desprendiment	16	Exposició a contactes elèctrics	27	Malalties produïdes per agents químics
06	Trepitjades sobre objectes relleus o clots	17	Exposició a substàncies nocives i tòxiques	28	Malalties produïdes per agents físics
07	Col·lisions/entrebancs contra objectes in mòbils	18	Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	29	Malalties causades per agents biològics
08	Col·lisions/entrebancs contra objectes mòbils	19	Exposició a radiacions	30	Malalties produïdes per altres circumstàncies
09	Cops per objectes o eines	20	Explosions	31	Càrrega física
10	Projecció de fragments o partícules	21	Incendis	32	Configuració del lloc de treball, postures
11	Atrapament per/entre objectes	22	Accidents produïts per éssers vius o malalties produïdes per causes biològiques	33	Microclima (ambient tèrmic, il·luminació, etc.)
				34	Altres factors de risc ergonòmics (tors, càrrega mental, etc.)

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0004575
Tipus documental	Informe
Títol	MTY AR2024 MY03 Avaluació Riscos Nau Sant Celoni. Parc Natural del Montseny. R2.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Montserrat Arráez Carrión (TCAT)	Tècnica superior prevenció de riscos laborals	Signa	13/09/2024 11:25
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	13/09/2024 11:31

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
25b9915921787982cdcd	https://seuelectronica.diba.cat	

