

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2024IP/092

Pendent 21/06/2024

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Centre treball 1100T03 Fontmartina Can Planas

Descripció El Servei d'anàlisi de gestió territorial inversions i obres (SAGTIO) de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals ha encomanat una diagnosi per identificar la presència de materials amb amiant al edifici de Masia Mariona del Parc Natural del Montseny.

El dia 23 d'octubre de 2023 es realitza la visita al Parc Natural del Montseny. El dia 24 d' abril de 2024 la SAGTIO envia l'informe definitiu a l'Oficina de prevenció de riscos laborals (OPRL). Aquest informe està elaborat pel tècnic Isaac López Izquierdo, de l'empresa Bureau Veritas Inspección y Testing.

Segons l'informe esmentat, a l' edifici de Fontmartina del Parc Natural del Montseny, s'han identificat els següents elements que contenen amiant:

MCA1 – 142354068 tub de fibrociment: Tub de fibrociment d'uns 2 metres de longitud i de 110 mm de diàmetre que es troba a l'interior de l'estància, travessa la coberta i dona a l'exterior. Es tracta d'una antiga sortida de fums que actualment està fora d'ús. El material es troba en bon estat i no presenta parts trencades, no està pintat.

Al estar fora de servei es un element que s'ha de tractar com a residu perillós d'amiant.

Risc mig.

MCA 2 – restes de fibrociment:

A dos punts exteriors es troben diversos elements de fibrociment. Presumiblement són residus que provenen d'antigues feines de rehabilitació i que es varen "emmagatzemar" en aquestes zones. Es distingeixen uns quatre "tipus" d'elements: un petit acopi amb uns 4 m2 de plaques ondulades de fibrociment, un acopi amb unes 25 plaques ondulades de fibrociment (1tn), una zona d'uns 20 m2 a les que es troben diversos petits fragments (15 cm) de fibrociment, mur d'escullera amb blocs de formigó (de 40 a 50 cm) que tenen restes de tubs de fibrociment ambun pes aproximat de blocs amb fibrociment de entre 10 i 15 tn.

Risc Alt.

MCA 3 – sortida de fums de fibrociment

Tub de fibrociment d'una antiga sortida de fums i que actualment està fora d'ús. Longitud aproximada 1,5 metres i diàmetre 110 mm. L'element no és visible ni accessible des de l'interior de l'estància. És visible des de l'exterior però no accessible, aparentment el material i l'element es troba en bon estat.

Risc Baix.

Prevenió adicional

Derivat de l'informe tècnic d'identificació i avaluació de materials amb amiant de l' edifici de Fontmartina del Parc Natural del Montseny, que indica l'existència d'amiant en diferents elements, s'estableixen les següents mesures correctores:

- Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de "no manipular".
- Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits anteriorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.
- Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresariales (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.
- Informar als/les treballadors/es dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.
- Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.
- Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.
- Retirada dels MCA identificats MC1, MC2, MC3, al "Informe per la diagnosi d'amiant als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Edifici Fontmartina" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent, per part d'una empresa RERA. Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe:

o Estabilització i confinament: aplicació d'un producte específic encapsulant per fibrociments.

Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.

- Sempre que es detecti o existeixin canvis substancials realitzar revaloració del risc potencial del MCA segons la UNE171370-2 dur a terme per un inspector d'amiant qualificat.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe. - Estabilització i confinament: aplicació d'un producte específic encapsulant per fibrociments. - Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.	T1/2025		GSPN	0
Sempre que es detecti o existeixin canvis substancials realitzar revaloració del risc potencial del MCA segons la UNE171370-2 dur a terme per un inspector d'amiant qualificat.	T1/2025		GSPN	0
Retirada dels MCA identificats MC1, MC2, MC3, a l'Informe per la diagnosi 'amiant als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Edifici Fontmartina d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent, per part d'una empresa RERA.	2026		GSPN	0
Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.		05/06/2024	OPRL/GSPN	0
Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.		05/06/2024	OPRL/GSPN	0
Informar als/les treballadors/es dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.		19/11/2024	GSPN	0
Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresariales (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.	T1/2025		GSPN	0
Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits anteriorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.			GSPN	0
Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de no manipular.		11/4/2024	GSPN	0